

ROGUE



Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL



Model ID: ROGUER3SPOT

About This Guide

The Rogue R3 Spot Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. **THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES.** This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany, and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- DO NOT leave any flammable material within 8 in (20 cm) of this product while operating or connected to power.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it (IP20).
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 22.3 ft (6.8 m) is not expected.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced with a special cable or cord exclusively available from the manufacturer or its service agent.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.
- The luminaire is intended for professional use only.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Rogue R3 Spot
- Neutrik® powerCON® power cord
- 1 Omega bracket with mounting hardware
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

It is possible to link up to 2 Rogue R3 Spot products at 100 V and 120 V, 4 products at 208 V, or 5 products at 230 V and 240 V. Never exceed this number. Power-linking cords can be purchased separately from Chauvet.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing the Fuse

1. Disconnect the product from power.
2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The Rogue R3 Spot will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available at www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Rogue R3 Spot uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its 2 DMX personalities. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

RDM (Remote Device Management)


Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller’s User Manual or with the manufacturer, as not all DMX controllers have this capability. The Rogue R3 Spot supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

EN


Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Mounting Diagram

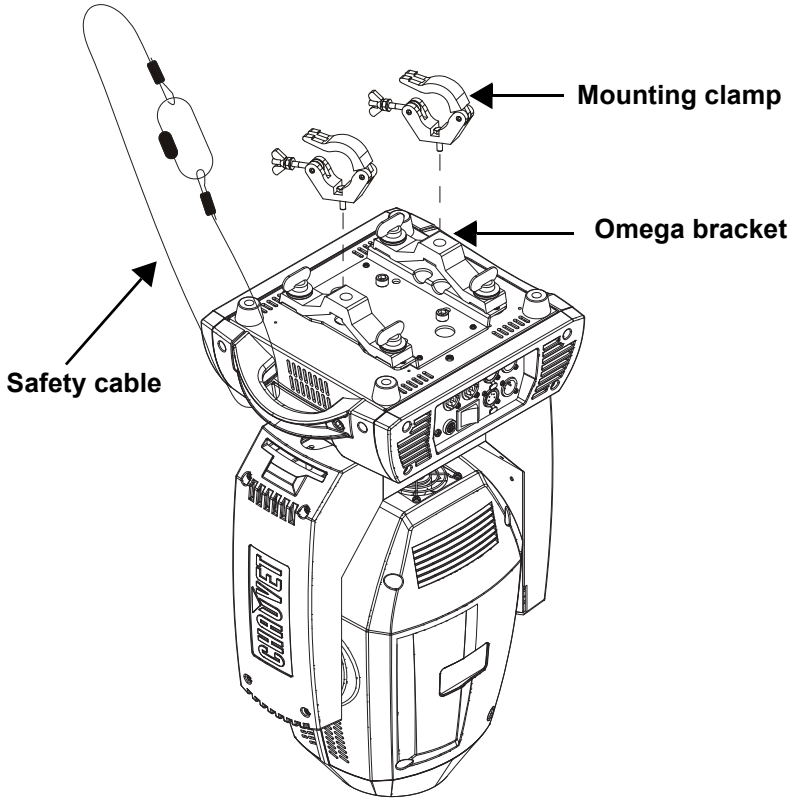

Overhead Mounting

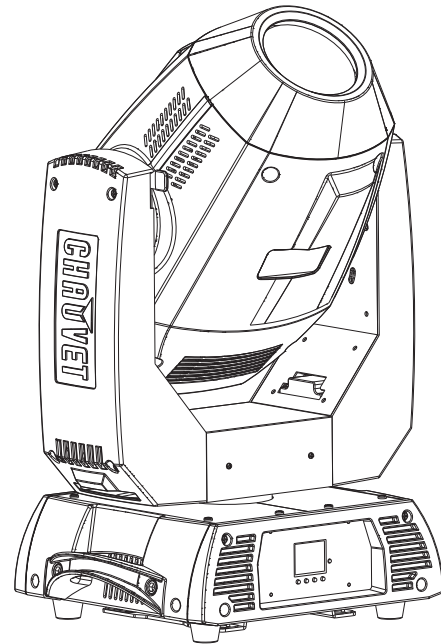

Surface Mounting

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Refer for the Rogue R3 Spot product page on www.chauvetprofessional.com for the latest menu map.

Main Level	Programming Levels		Description	
Address	001-512		Sets the DMX starting address	
Running Mode	DMX	25CH	Selects the DMX mode	
		19CH		
	Auto Test		Runs the product's test sequence	
	Manual Test	Pan	000–255	Allows manual control of all settings from the control panel
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color 1		
		Color 2		
		Gobo		
		Gobo Rot		
		Gobo 2		
		Focus		
		Zoom		
		Prism		
	Prism Rotate			
Iris				
Frost				
P/T Macro				
P/T Macro Speed				
Special Function				
Setup	Pan Reverse	YES	Reverse pan operation	
		NO	Normal pan operation	
	Tilt Reverse	YES	Reverse tilt operation	
		NO	Normal tilt operation	
	Screen Reverse	YES	Rotates control screen view 180°	
		NO	Normal control screen view	
	Pan Angle	540	Selects the 540° pan angle range	
		360	Selects the 360° pan angle range	
		180	Selects the 180° pan angle range	
	Tilt Angle	250	Selects the 250° tilt angle range	
180		Selects the 180° tilt angle range		
90		Selects the 90° tilt angle range		

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Main Level	Programming Levels		Description	
Setup	BL.O.P/T Move	YES	Defines the pan/tilt move-in-black delay	
		NO		
	BL.O.Color Move	YES	Defines the color change move-in-black delay	
		NO		
	BL.O.Gobo Move	YES	Defines the gobo change move-in-black delay	
		NO		
	PWM Option	600Hz	Selects the PWM output frequency	
		1200Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		6000Hz		
		15KHz		
	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Resets pan/tilt functions to the home position
			NO	
		Iris/Prism	YES	Resets iris and prism functions to the home position
NO				
Color		YES	Resets all color function to the home position	
		NO		
Gobo/ Gobo Rot.	YES	Resets all gobo and gobo rotate functions to the home position		
	NO			
Frost	YES	Resets the frost functions to the home position		
	NO			
All	YES	Resets all functions to the home position		
	NO			
Factory Settings	YES	Reverts the product back to the original factory settings		
	NO			
Sys Info	Ver		Displays the software version	
	Running Mode		Displays the current running mode	
	DMX Address		Displays the current DMX address	
	Temperature		Displays the product's temperature in Celsius	
	UID		Shows product UID	

DMX Values

19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
1	1	Pan	000 ⇔ 255	0-100%
2	2	Fine pan	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0-100%
4	4	Fine tilt	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
5	5	Pan/tilt speed	000 ⇔ 255	0-100%
6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0-100%
-	7	Fine dimmer	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
7	8	Strobe	000 ⇔ 003	Off
			004 ⇔ 007	On
			008 ⇔ 076	Synchronizing strobe, slow to fast
			077 ⇔ 145	Pulse strobe, slow to fast
			146 ⇔ 215	Random strobe, slow to fast
			216 ⇔ 255	On
8	9	Color wheel 1	000 ⇔ 007	White
			008 ⇔ 015	Yellow
			016 ⇔ 023	Light blue
			024 ⇔ 031	Green
			032 ⇔ 039	Red
			040 ⇔ 047	Magenta
			048 ⇔ 055	Dark blue
			056 ⇔ 063	Orange
			064 ⇔ 071	White + Yellow
			072 ⇔ 079	Yellow + Light blue
			080 ⇔ 087	Light blue + Green
			088 ⇔ 095	Green + Red
			096 ⇔ 103	Red + Magenta
			104 ⇔ 111	Magenta + Dark blue
			112 ⇔ 119	Dark blue + Orange
120 ⇔ 127	Orange + White			
128 ⇔ 191	Clockwise color scroll, slow to fast			
192 ⇔ 255	Counterclockwise color scroll, slow to fast			
9	10	Color wheel 2	000 ⇔ 007	White
			008 ⇔ 015	CTO 3200K
			016 ⇔ 023	CTO 5600K
			024 ⇔ 031	Green
			032 ⇔ 039	UV
			040 ⇔ 047	Orange
			048 ⇔ 055	Pink
			056 ⇔ 063	Light blue
			064 ⇔ 071	White + CTO 3200K
			072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
			080 ⇔ 087	CTO 5600K + Green
			088 ⇔ 095	Green + UV
			096 ⇔ 103	UV + Orange
			104 ⇔ 111	Orange + Pink
			112 ⇔ 119	Pink + Light blue
120 ⇔ 127	Light blue + White			
128 ⇔ 191	Clockwise color scroll, slow to fast			
192 ⇔ 255	Counterclockwise color scroll, slow to fast			

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
10	11	Rotating gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇔ 007	Open
			008 ⇔ 015	Gobo 1 (tribal breakup)
			016 ⇔ 023	Gobo 2 (shattered)
			024 ⇔ 031	Gobo 3 (stickmen)
			032 ⇔ 039	Gobo 4 (linear ovals)
			040 ⇔ 047	Gobo 5 (laser triangle)
			048 ⇔ 055	Gobo 6 (line)
			056 ⇔ 063	Gobo 7 (thatched breakup)
			064 ⇔ 071	Gobo 1 shaking, slow to fast
			072 ⇔ 079	Gobo 2 shaking, slow to fast
			080 ⇔ 087	Gobo 3 shaking, slow to fast
			088 ⇔ 095	Gobo 4 shaking, slow to fast
			096 ⇔ 103	Gobo 5 shaking, slow to fast
			104 ⇔ 111	Gobo 6 shaking, slow to fast
			112 ⇔ 119	Gobo 7 shaking, slow to fast
120 ⇔ 127	Open			
128 ⇔ 191	Clockwise scroll, slow to fast			
192 ⇔ 255	Counterclockwise scroll, slow to fast			
11	12	Gobo rotation	000 ⇔ 063	Rotating gobo index
			064 ⇔ 147	Clockwise rotation, slow to fast
			148 ⇔ 191	Counterclockwise rotation, slow to fast
			192 ⇔ 255	Bounce effect
12	13	Static gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇔ 006	Open
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Gobo 8 shaking, slow to fast
			072 ⇔ 078	Gobo 7 shaking, slow to fast
			079 ⇔ 085	Gobo 6 shaking, slow to fast
			086 ⇔ 092	Gobo 5 shaking, slow to fast
			093 ⇔ 099	Gobo 4 shaking, slow to fast
			100 ⇔ 106	Gobo 3 shaking, slow to fast
			107 ⇔ 113	Gobo 2 shaking, slow to fast
			114 ⇔ 120	Gobo 1 shaking, slow to fast
121 ⇔ 127	Open			
128 ⇔ 191	Gobo scroll, slow to fast			
192 ⇔ 255	Reverse gobo scroll, slow to fast			
13	14	Focus	000 ⇔ 255	0-100%
-	15	Fine focus	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)



19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
-	16	Auto focus	000 ⇔ 000	No function
			001 ⇔ 012	5 meters (static gobo wheel)
			013 ⇔ 024	6 meters (static gobo wheel)
			025 ⇔ 036	7 meters (static gobo wheel)
			037 ⇔ 048	8 meters (static gobo wheel)
			049 ⇔ 060	9 meters (static gobo wheel)
			061 ⇔ 072	10 meters (static gobo wheel)
			073 ⇔ 084	15 meters (static gobo wheel)
			085 ⇔ 100	20 meters (static gobo wheel)
			101 ⇔ 127	Auto focus (static gobo wheel)
			128 ⇔ 139	5 meters (rotating gobo wheel)
			140 ⇔ 151	6 meters (rotating gobo wheel)
			152 ⇔ 163	7 meters (rotating gobo wheel)
			164 ⇔ 175	8 meters (rotating gobo wheel)
176 ⇔ 187	9 meters (rotating gobo wheel)			
188 ⇔ 199	10 meters (rotating gobo wheel)			
200 ⇔ 211	15 meters (rotating gobo wheel)			
212 ⇔ 227	20 meters (rotating gobo wheel)			
228 ⇔ 255	Auto focus (rotating gobo wheel)			
14	17	Zoom	000 ⇔ 255	Zoom out to zoom in
-	18	Fine zoom	000 ⇔ 255	Fine Control (16-bit)
15	19	Prism	000 ⇔ 004	No function
			005 ⇔ 255	Prism effect
16	20	Rotating prism	000 ⇔ 127	Prism index
			128 ⇔ 189	Clockwise rotation, fast to slow
			190 ⇔ 193	Hold
			194 ⇔ 255	Counterclockwise rotation, slow to fast
17	21	Iris	000 ⇔ 063	Large to small
			064 ⇔ 127	Auto change, slow to fast
			128 ⇔ 191	Slow zoom out, fast zoom in (slow to fast)
			192 ⇔ 255	Slow zoom in, fast zoom out (slow to fast)
18	22	Frost	000 ⇔ 004	No function
			005 ⇔ 255	Frost effect
-	23	Auto programs	000 ⇔ 007	Auto program 1
			008 ⇔ 015	Auto program 2
			016 ⇔ 023	Auto program 3
			024 ⇔ 031	Auto program 4
			032 ⇔ 039	Auto program 5
			040 ⇔ 047	Auto program 6
			048 ⇔ 055	Auto program 7
			056 ⇔ 063	Auto program 8
			064 ⇔ 071	Auto program 9
			072 ⇔ 079	Auto program 10
			080 ⇔ 087	Auto program 11
			088 ⇔ 095	Auto program 12
			096 ⇔ 103	Auto program 13
			104 ⇔ 111	Auto program 14
			112 ⇔ 119	Auto program 15
			120 ⇔ 127	Auto program 16
			128 ⇔ 135	Auto program 17
			136 ⇔ 143	Auto program 18
			144 ⇔ 151	Auto program 19

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
-	23	Auto programs	152 ⇄ 159	Auto program 20
			160 ⇄ 167	Auto program 21
			168 ⇄ 175	Auto program 22
			176 ⇄ 183	Auto program 23
			184 ⇄ 191	Auto program 24
			192 ⇄ 199	Auto program 25
			200 ⇄ 207	Auto program 26
			208 ⇄ 215	Auto program 27
			216 ⇄ 223	Auto program 28
			224 ⇄ 231	Auto program 29
		232 ⇄ 239	Auto program 30	
		240 ⇄ 255	Auto program 31	
-	24	Auto speed	000 ⇄ 255	Slow to fast
19	25	Control	000 ⇄ 007	No function
			008 ⇄ 015	Blackout during pan/tilt
			016 ⇄ 023	Blackout while color wheel is moving
			024 ⇄ 031	Blackout while gobo wheel is moving
			032 ⇄ 039	Blackout while pan/tilt/moving color wheel
			040 ⇄ 047	Blackout while pan/tilt/moving gobo wheel
			048 ⇄ 055	Blackout while pan/tilt/moving color wheel/moving gobo wheel
			056 ⇄ 095	No function
			096 ⇄ 103	Pan reset
			104 ⇄ 111	Tilt reset
			112 ⇄ 119	Color reset
			120 ⇄ 127	Gobo reset
			128 ⇄ 135	No function
			136 ⇄ 143	Prism reset
			144 ⇄ 151	No function
			152 ⇄ 159	All reset
			160 ⇄ 167	Iris reset
			168 ⇄ 175	Frost reset
			176 ⇄ 183	Zoom reset

Gobo Wheels

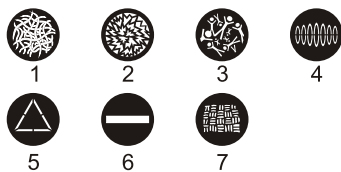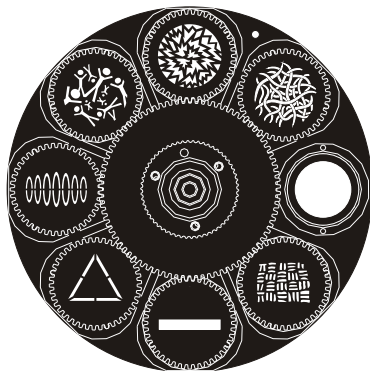

Rotating Gobo Wheel

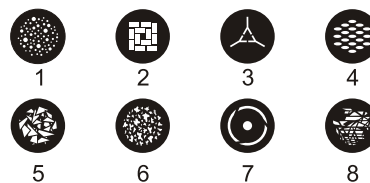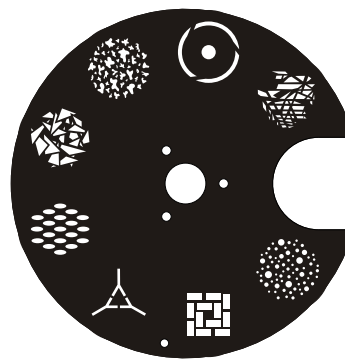

Static Gobo Wheel

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue R3 Spot contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- La luminaria debe colocarse de forma que no sea previsible que se mire fijamente hacia ella a una distancia menor de 22,3' (6,8 m).
- Si se daña el cable externo flexible de esta luminaria, se sustituirá con un cable especial o con un cable disponible exclusivamente a través del fabricante o de su agente de servicio técnico.
- Solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico de similar cualificación podrán reemplazar la fuente de luz contenida en esta luminaria.
- La luminaria está destinada exclusivamente a un uso profesional.
- **NO abra este producto.** No contiene piezas reparables por el usuario.
- **NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.**
- **NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.**
- **NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.**
- **NO conecte este producto a un atenuador o reostato.**
- **NO sumerja este producto (IP65).** La operación temporal en exteriores es correcta.
- No apto para la instalación permanente en exteriores en lugares con condiciones ambientales extremas. Estas incluyen, sin limitarse a ellas:
 - Exposición a un ambiente marino/salino (a menos de 4,8 km de una masa de agua salada).
 - Cuando las temperaturas máxima o mínima habituales del lugar superan los rangos de temperatura en este manual.
 - Lugares proclives a inundaciones o a ser sepultados por la nieve.
 - Otras zonas en las que el producto esté expuesto a radiación extrema o sustancias cáusticas.
- **CUIDADO:** La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- **CUIDADO:** Cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- **USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.**
- **Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.**
- **Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.**
- **Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.**
- **Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.**
- **En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.**
- **La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C).** No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El Funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Rogue R3 Spot
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Soporte Omega con material de montaje
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 2 productos Rogue R3 Spot a 100 V, 2 productos a 120 V, 4 productos @ 208 V, 5 productos a 230 V o 5 productos a 240 V. Nunca exceda este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte este producto de la alimentación.
2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Rogue R3 Spot funcionará con un controlador DMX normal para sus personalidades. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Rogue R3 Spot usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.


RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Rogue R3 Spot admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.


Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos un punto de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Diagrama de montaje del producto

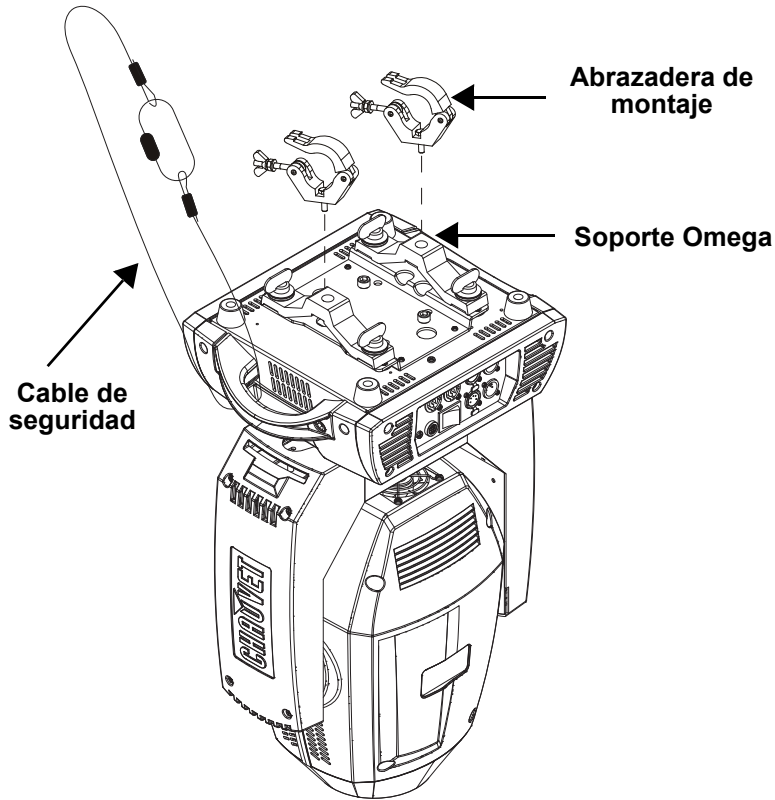

Montaje en altura

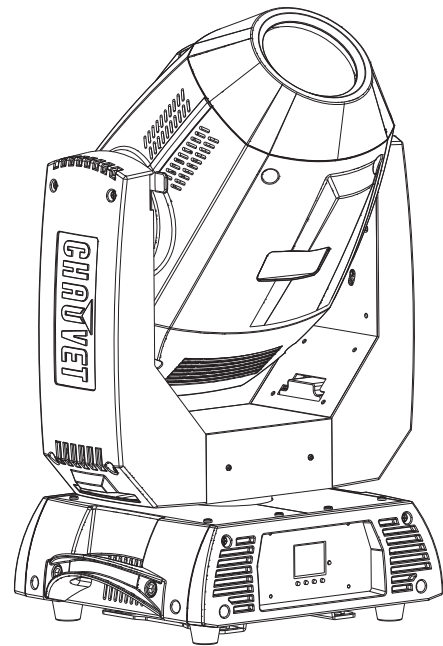

Montaje en superficie

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Salte del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Consulte la página del producto Rogue R3 Spot en www.chauvetprofessional.com para ver el último mapa de menú.

Nivel principal	Niveles de Programación		Descripción	
Address	001-512		Configura la dirección de inicio	
Running Mode	DMX	25CH	Selecciona el personalidad DMX	
		19CH		
	Auto Test		Prueba automática de todas las funciones	
	Manual Test	000-255	Pan	Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control
			Pan Fine	
			Tilt	
			Tilt Fine	
			P/T Speed	
			Dimmer	
			Dimmer Fine	
			Shutter	
			Color 1	
			Color 2	
			Gobo	
			Gobo Rot	
			Gobo 2	
			Focus	
Zoom				
Prism				
Prism Rotate				
Iris				
Frost				
P/T Macro				
P/T Macro Speed				
Special Function				
Setup	Pan Reverse	YES	Invierte el funcionamiento del desplazamiento lateral	
		NO	Funcionamiento de desplazamiento lateral normal	
	Tilt Reverse	YES	Invierte el funcionamiento de la inclinación	
		NO	Funcionamiento inclinación normal	
	Screen Reverse	YES	Gira la pantalla de control 180°	
		NO	Vista normal de la pantalla de control	
	Pan Angle	540	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°	
		360	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°	
		180	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°	
	Tilt Angle	250	Selecciona el rango de inclinación de 250°	
180		Selecciona el rango de inclinación de 180°		
90		Selecciona el rango de inclinación de 90°		

Nivel principal	Niveles de Programación		Descripción	
Setup	BL.O.P/T Move	YES	Define el retardo de move-in-black-para el desplazamiento lateral/inclinación	
		NO		
	BL.O.Color Move	YES	Define el retardo de move-in-black-para el cambio de color	
		NO		
	BL.O.Gobo Move	YES	Define el retardo de move-in-black-para el cambio de gobo	
		NO		
	PWM Option	600Hz	Selecciona la frecuencia de emisión PWM	
		1200Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		6000Hz		
		15KHz		
	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Reincia las funciones de desplazamiento lateral/inclinación a la posición de inicio
			NO	
		Iris/Prism	YES	Reincia las funciones de iris y prisma a la posición de inicio
			NO	
		Color	YES	Reincia todas las funciones de color y difusor a la posición de inicio
			NO	
		Gobo/Gobo Rot.	YES	Reincia todas las funciones de gobo, a la posición de inicio
			NO	
Frost		YES	Reincia todas las funciones de difusor a la posición de inicio	
		NO		
All		YES	Reincia todas las funciones a la posición de inicio	
		NO		
Factory Settings	YES	Devuelve el producto a su configuración de fábrica original		
	NO			
Sys Info	Ver		Muestra en pantalla la versión de software	
	Running Mode		Muestra el modo de ejecución actual	
	DMX Address		Muestra la dirección DMX actual	
	Temperature		Muestra la temperatura del producto en Celcius	
	UID		Muestra actual UID #	

ES

Valores DMX

19CH	25CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	1	Desplazamiento lateral	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	Desplazamiento lateral fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	Inclinación fina	000 ⇔ 255	0–100%
5	5	Velocidad desplazamiento lateral/inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
6	6	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
-	7	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	8	Obturador	000 ⇔ 003	Cerrado
			004 ⇔ 007	Abierto
			008 ⇔ 076	Lento a rápido
			077 ⇔ 145	Efecto pulso (lento a rápido)
			146 ⇔ 215	Efecto aleatorio de lento a rápido
			216 ⇔ 255	Abierto
8	9	Rueda de color 1	000 ⇔ 007	Blanco
			008 ⇔ 015	Amarillo
			016 ⇔ 023	Azul claro
			024 ⇔ 031	Verde
			032 ⇔ 039	Rojo
			040 ⇔ 047	Magenta
			048 ⇔ 055	Azul oscuro
			056 ⇔ 063	Naranja
			064 ⇔ 071	Blanco + Amarillo
			072 ⇔ 079	Amarillo + Azul claro
			080 ⇔ 087	Azul claro + Verde
			088 ⇔ 095	Verde + Rojo
			096 ⇔ 103	Rojo + Magenta
			104 ⇔ 111	Magenta + Azul oscuro
			112 ⇔ 119	Azul oscuro + Naranja
			020 ⇔ 127	Naranja + Blanco
128 ⇔ 191	Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido			
192 ⇔ 255	Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido			
9	10	Rueda de color 2	000 ⇔ 007	Blanco
			008 ⇔ 015	CTO 3200K
			016 ⇔ 023	CTO 5600K
			024 ⇔ 031	Verde
			032 ⇔ 039	UV
			040 ⇔ 047	Naranja
			048 ⇔ 055	Rosa
			056 ⇔ 063	Azul claro
			064 ⇔ 071	Blanco + CTO 3200K
			072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
			080 ⇔ 087	CTO 5600K + Verde
			088 ⇔ 095	Verde + UV
			096 ⇔ 103	UV + Naranja
			104 ⇔ 111	Naranja + Rosa
			112 ⇔ 119	Rosa + Azul claro
			120 ⇔ 127	Azul claro + Blanco
128 ⇔ 191	Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido			
192 ⇔ 255	Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido			

19CH	25CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
10	11	Rueda de gobos giratoria (vea Ruedas de gobo)	000 ⇔ 007	Abierto
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Vibración de gobo 7, lento a rápido
			072 ⇔ 079	Vibración de gobo 6, lento a rápido
			080 ⇔ 087	Vibración de gobo 5, lento a rápido
			088 ⇔ 095	Vibración de gobo 4, lento a rápido
			096 ⇔ 103	Vibración de gobo 3, lento a rápido
			104 ⇔ 111	Vibración de gobo 2, lento a rápido
			112 ⇔ 119	Vibración de gobo 1, lento a rápido
			120 ⇔ 127	Abierto
128 ⇔ 191	Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido			
192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color levógiro, lento a rápido			
11	12	Rotación del gobo	000 ⇔ 063	Gobo indexado
			064 ⇔ 147	Giro dextrógiro, lento a rápido
			148 ⇔ 231	Giro levógiro, lento a rápido
			232 ⇔ 255	Efecto Boomerang, lento a rápido
13	15	Rueda de gobos estática (vea Ruedas de gobo)	000 ⇔ 006	Abierto
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Vibración de gobo 8, lento a rápido
			072 ⇔ 078	Vibración de gobo 7, lento a rápido
			079 ⇔ 085	Vibración de gobo 6, lento a rápido
			086 ⇔ 092	Vibración de gobo 5, lento a rápido
			093 ⇔ 099	Vibración de gobo 4, lento a rápido
			100 ⇔ 106	Vibración de gobo 3, lento a rápido
			107 ⇔ 113	Vibración de gobo 2, lento a rápido
114 ⇔ 120	Vibración de gobo 1, lento a rápido			
121 ⇔ 127	Abierto			
128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido			
192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, lento a rápido			
13	14	Foco	000 ⇔ 255	0-100%
-	15	Foco fino	000 ⇔ 255	0-100%

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA





ES



19CH	25CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
-	16	Autofoco	000 ⇄ 000	Sin función
			001 ⇄ 012	5 meters (Rueda de gobo estático)
			013 ⇄ 024	6 meters (Rueda de gobo estático)
			025 ⇄ 036	7 meters (Rueda de gobo estático)
			037 ⇄ 048	8 meters (Rueda de gobo estático)
			049 ⇄ 060	9 meters (Rueda de gobo estático)
			061 ⇄ 072	10 meters (Rueda de gobo estático)
			073 ⇄ 084	15 meters (Rueda de gobo estático)
			085 ⇄ 100	20 meters (Rueda de gobo estático)
			101 ⇄ 127	Autofoco (Rueda de gobo estático)
			128 ⇄ 139	5 meters (Rueda de gobo giratorio)
			140 ⇄ 151	6 meters (Rueda de gobo giratorio)
			152 ⇄ 163	7 meters (Rueda de gobo giratorio)
			164 ⇄ 175	8 meters (Rueda de gobo giratorio)
			176 ⇄ 187	9 meters (Rueda de gobo giratorio)
			188 ⇄ 199	10 meters (Rueda de gobo giratorio)
200 ⇄ 211	15 meters (Rueda de gobo giratorio)			
212 ⇄ 227	20 meters (Rueda de gobo giratorio)			
228 ⇄ 255	Autofoco (Rueda de gobo giratorio)			
14	17	Zoom	000 ⇄ 255	0–100%
-	18	Zoom fino	000 ⇄ 255	0–100%
15	19	Prisma	000 ⇄ 004	Sin función
			005 ⇄ 255	Insertar prisma
16	20	Girar prisma	000 ⇄ 127	Indexado prisma
			128 ⇄ 189	Giro levógiro, rápido a lento
			190 ⇄ 193	Parada
			194 ⇄ 255	Giro dextrógiro, lento a rápido
17	21	Iris	000 ⇄ 063	Amplia para reducir
			064 ⇄ 127	Efecto iris, lento a rápido
			128 ⇄ 191	Efecto iris, en lento, salir rápido
			192 ⇄ 255	Efecto iris, despacio, en rápido
18	22	Difusor	000 ⇄ 004	Sin función
			105 ⇄ 255	Efecto difusor
-	23	Programa automático	000 ⇄ 007	Programa automático 1
			008 ⇄ 015	Programa automático 2
			016 ⇄ 023	Programa automático 3
			024 ⇄ 031	Programa automático 4
			032 ⇄ 039	Programa automático 5
			040 ⇄ 047	Programa automático 6
			048 ⇄ 055	Programa automático 7
			056 ⇄ 063	Programa automático 8
			064 ⇄ 071	Programa automático 9
			072 ⇄ 079	Programa automático 10
			080 ⇄ 087	Programa automático 11
			088 ⇄ 095	Programa automático 12
			096 ⇄ 103	Programa automático 13
			104 ⇄ 111	Programa automático 14
			112 ⇄ 119	Programa automático 15
			120 ⇄ 127	Programa automático 16
			128 ⇄ 135	Programa automático 17
			136 ⇄ 143	Programa automático 18
			144 ⇄ 151	Programa automático 19
			152 ⇄ 159	Programa automático 20
160 ⇄ 167	Programa automático 21			
168 ⇄ 175	Programa automático 22			

19CH	25CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
-	23	Programa automático	176 ⇔ 183 184 ⇔ 191 192 ⇔ 199 200 ⇔ 207 208 ⇔ 215 216 ⇔ 223 224 ⇔ 231 232 ⇔ 239 240 ⇔ 255	Programa automático 23 Programa automático 24 Programa automático 25 Programa automático 26 Programa automático 27 Programa automático 28 Programa automático 29 Programa automático 30 Programa automático 31
-	24	Velocidad	000 ⇔ 255	Lento a rápido
19	25	Control	000 ⇔ 007 008 ⇔ 015 016 ⇔ 023 024 ⇔ 031 032 ⇔ 039 040 ⇔ 047 048 ⇔ 055 056 ⇔ 095 096 ⇔ 103 104 ⇔ 111 112 ⇔ 119 120 ⇔ 127 128 ⇔ 143 136 ⇔ 143 144 ⇔ 151 152 ⇔ 159 160 ⇔ 167 168 ⇔ 175 176 ⇔ 183 184 ⇔ 255	Sin función Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s) No función Reiniciar desplazamiento lateral Reiniciar desplazamiento inclinación Reiniciar rueda de color Reiniciar rueda de gobo Sin función Reiniciar prisma Sin función Reiniciar todo Reiniciar iris Reiniciar difusor Reiniciar zoom Sin función

Ruedas de gobo

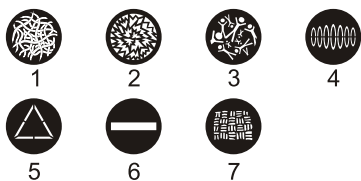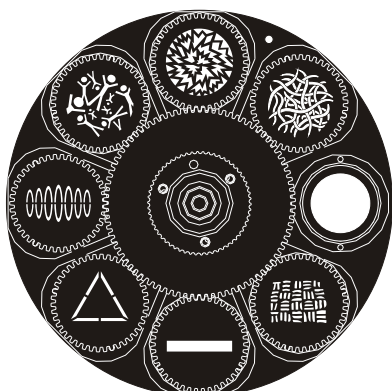

Rueda de gobos giratoria

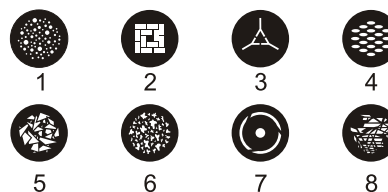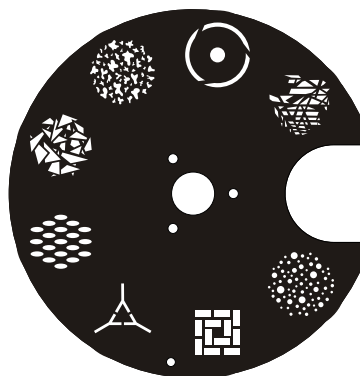

Rueda de gobos estática

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Rogue R3 Spot (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. **IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- Le luminaire doit être placé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le regarder de manière fixe à une distance inférieure à 22,3 pi (6,8 m).
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou cordon spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son prestataire de service.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne suffisamment qualifiée.
- Ce luminaire est uniquement réservé à un usage professionnel.
- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- N'immergez PAS ce produit (IP 65). Un usage temporaire en extérieur est autorisé.
- Ne convient pas aux installations permanentes en extérieur sur des sites sujets à des conditions environnementales extrêmes. Cela inclut par exemple :
 - L'exposition à un environnement marin ou à une solution saline (à moins de 4,8 kilomètres d'un corps d'eau salée).
 - Lorsque les températures moyennes hautes ou basses du site dépassent les plages de températures indiquées dans ce manuel.
 - Les sites qui sont sujets aux inondations ou qui présentent un risque d'être ensevelis sous la neige.
 - Tout autre endroit où le produit risque d'être soumis à des rayonnements extrêmes ou à des substances caustiques.
- **ATTENTION :** Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- **ATTENTION :** le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce Qui est Inclus

- Rogue R3 Spot
- Cordon d'alimentation Neutrik® powerCON®
- 2 fixations Omega avec matériel de montage
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 2 Rogue R3 Spot à 100 V et 120 V, 4 unités à 208 V ou 5 unités à 230 V et 240 V. Ne dépassez jamais ce nombre. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le Rogue R3 Spot fonctionnera avec une console DMX au moyen d'une connexion série DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Rogue R3 Spot utilise une connexion de données DMX à 3 ou 5 broches pour ses personnalités DMX. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.


RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Rogue R3 Spot supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.


Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins un point de fixation par appareil. Soyez sûr que les crochets sont capables de supporter le poids du produit. Pour voir notre gamme de crochets, rendez-vous sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Schéma de Montage de l'Appareil

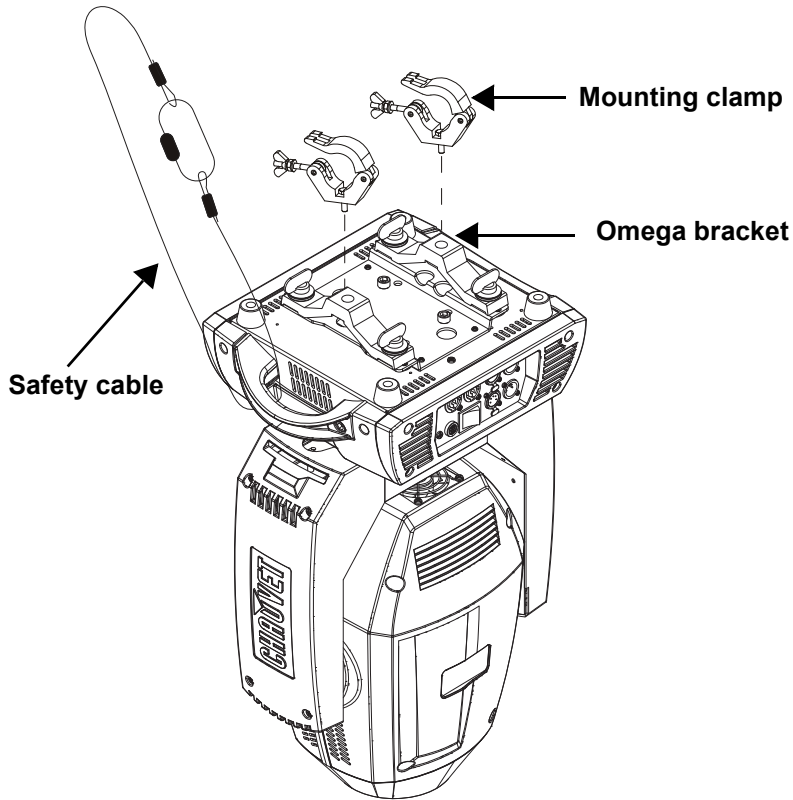

Overhead Mounting

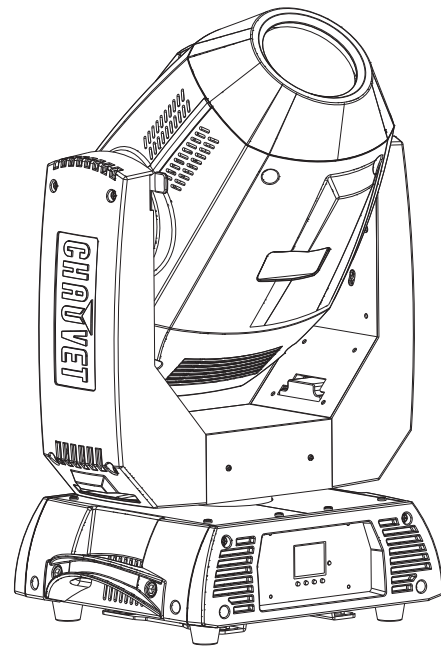

Surface Mounting

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Plan du Menu

Reportez-vous à la page du produit Rogue R3 Spot sur www.chauvetprofessional.com pour la dernière carte des menu.

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description	
Address	001-512		Configure l'adresse DMX de départ	
Running Mode	DMX	25CH	Sélectionne le mode DMX	
		19CH		
	Auto Test		Lance la séquence de test de l'appareil	
	Manual Test	Pan	000-255	Permet de commander manuellement tous les paramètres du panneau de commande
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color 1		
		Color 2		
		Gobo		
		Gobo Rot		
		Gobo 2		
		Focus		
Zoom				
Prism				
Prism Rotate				
Iris				
Frost				
P/T Macro				
P/T Macro Speed				
Special Function				
Setup	Pan Reverse	YES	Fonctionnement inversé du pan	
		NO	Fonctionnement normal du pan	
	Tilt Reverse	YES	Fonctionnement inversé du tilt	
		NO	Fonctionnement inversé du tilt	
	Screen Reverse	YES	Fait pivoter l'écran de commandes de 180°	
		NO	Vue normale de l'écran de commandes	
	Pan Angle	540	Selectionne une plage d'angle de pan 540°	
		360	Selectionne une plage d'angle de pan a 360°	
		180	Selectionne une plage d'angle de pan a 180°	
	Tilt Angle	250	Selectionne une plage d'angle de tilt a 250°	
180		Selectionne une plage d'angle de tilt a 180°		
90		Selectionne une plage d'angle de tilt a 90°		

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description	
Setup	BL.O.P/T Move	YES	Définit la temporisation de la mise en noir general du pan ou tilt	
		NO		
	BL.O.Color Move	YES	Définit la temporisation de la mise en noir general du changement de couleur	
		NO		
	BL.O.Gobo Move	YES	Définit la temporisation de la mise en noir general du changement de gobo	
		NO		
	PWM Option	600Hz	Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI	
		1200Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		6000Hz		
		15KHz		
	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Réinitialise les fonctions pan et tilt à leurs positions de départ
			NO	
		Iris/Prism	YES	Réinitialise toutes les fonctions iris et pan prisme à leurs positions de départ
			NO	
		Color	YES	Réinitialise toutes les fonctions de couleurs à leurs positions de départ
NO				
Gobo/Gobo Rot.		YES	Réinitialise toutes les fonctions de gobos à leurs positions de départ	
		NO		
Frost		YES	Réinitialise toutes les fonctions mise à point leurs positions de départ	
		NO		
All		YES	Réinitialise toutes les fonctions à leurs positions de départ	
		NO		
Factory Settings	YES	Réinitialise l'unité à sa configuration d'usine		
	NO			
Sys Info	Ver		Affiche la version logicielle	
	Running Mode		Affiche le mode actuel de fonctionnement	
	DMX Address		Affiche l'adresse DMX actuelle	
	Temperature		Affiche la température actuelle	
	UID		Affiche l'UID du produit	

Valeurs DMX


19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
1	1	Pan	000 ⇔ 255	0-100%
2	2	Pan précis	000 ⇔ 255	Contrôle précis (16 bit)
3	3	Tilt	000 ⇔ 255	0-100%
4	4	Tilt précis	000 ⇔ 255	Contrôle précis (16 bit)
5	5	Vitesse Pan/tilt	000 ⇔ 255	0-100%
6	6	Gradateur	000 ⇔ 255	0-100%
-	7	Gradateur fin	000 ⇔ 255	Contrôle précis (16 bit)
7	8	Obturbateur	000 ⇔ 003	Fermé
			004 ⇔ 007	Ouvert
			008 ⇔ 076	Lent à rapide
			077 ⇔ 145	Effet de pulsation de lent à rapide
			146 ⇔ 215	Effet aléatoire de lent à rapide
			216 ⇔ 255	Ouvert
8	9	Roue de couleurs 1	000 ⇔ 007	Blanc
			008 ⇔ 015	Jaune
			016 ⇔ 023	Bleu clair
			024 ⇔ 031	Vert
			032 ⇔ 039	Rouge
			040 ⇔ 047	Magenta
			048 ⇔ 055	Bleu foncé
			056 ⇔ 063	Orange
			064 ⇔ 071	Blanc + Jaune
			072 ⇔ 079	Jaune + Bleu clair
			080 ⇔ 087	Bleu clair + Vert
			088 ⇔ 095	Vert + Rouge
			096 ⇔ 103	Rouge + Magenta
			104 ⇔ 111	Magenta + Bleu foncé
			112 ⇔ 119	Bleu foncé + Orange
			120 ⇔ 127	Orange + Blanc
128 ⇔ 191	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide			
192 ⇔ 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide			
9	10	Roue de couleurs 2	000 ⇔ 007	Blanc
			008 ⇔ 015	CTO 3200K
			016 ⇔ 023	CTO 5600K
			024 ⇔ 031	Vert
			032 ⇔ 039	UV
			040 ⇔ 047	Orange
			048 ⇔ 055	Rose
			056 ⇔ 063	Bleu clair
			064 ⇔ 071	Blanc + CTO 3200K
			072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
			080 ⇔ 087	CTO 5600K + Vert
			088 ⇔ 095	Vert + UV
			096 ⇔ 103	UV + Orange
			104 ⇔ 111	Orange + Rose
			112 ⇔ 119	Rose + Bleu clair
			120 ⇔ 127	Bleu clair + Blanc
128 ⇔ 191	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide			
192 ⇔ 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide			

19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
10	11	Roue de gobos rotatifs (voir Roues de gobos)	000 ⇔ 007	Ouvert
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Tremblement gobos 7 lent à rapide
			072 ⇔ 079	Tremblement gobos 6 lent à rapide
			080 ⇔ 087	Tremblement gobos 5 lent à rapide
			088 ⇔ 095	Tremblement gobos 4 lent à rapide
			096 ⇔ 103	Tremblement gobos 3 lent à rapide
			104 ⇔ 111	Tremblement gobos 2 lent à rapide
			112 ⇔ 119	Tremblement gobos 1 lent à rapide
			120 ⇔ 127	Ouvert
128 ⇔ 191	Defilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide			
192 ⇔ 255	Defilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide			
11	12	Rotation des gobos	000 ⇔ 063	Indexation de gobo
			064 ⇔ 147	Rotation dans le sens horaire, lent à rapide
			148 ⇔ 231	Rotation dans le sens antihoraire, lent à rapide
			232 ⇔ 255	Effet boomerang, lent à rapide
12	13	Roue de gobos statique (voir Roues de gobos)	000 ⇔ 006	Ouvert
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Tremblement gobo 8, lent à rapide
			072 ⇔ 078	Tremblement gobo 7, lent à rapide
			079 ⇔ 085	Tremblement gobo 6, lent à rapide
			086 ⇔ 092	Tremblement gobo 5, lent à rapide
			093 ⇔ 099	Tremblement gobo 4, lent à rapide
			100 ⇔ 106	Tremblement gobo 3, lent à rapide
			107 ⇔ 113	Tremblement gobo 2, lent à rapide
114 ⇔ 120	Tremblement gobo 1, lent à rapide			
121 ⇔ 127	Ouvert			
128 ⇔ 191	Défilement de gobo, rapide à lent			
192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, lent à rapide			
13	14	Focus	000 ⇔ 255	0-100%
-	15	Focus précis	000 ⇔ 255	0-100%



19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
-	16	Focus automatique	000 ⇔ 000	Pas de fonction
			001 ⇔ 012	5 meters (roue de gobo statique)
			013 ⇔ 024	6 meters (roue de gobo statique)
			025 ⇔ 036	7 meters (roue de gobo statique)
			037 ⇔ 048	8 meters (roue de gobo statique)
			049 ⇔ 060	9 meters (roue de gobo statique)
			061 ⇔ 072	10 meters (roue de gobo statique)
			073 ⇔ 084	15 meters (roue de gobo statique)
			085 ⇔ 100	20 meters (roue de gobo statique)
			101 ⇔ 127	Auto focus (roue de gobo statique)
			128 ⇔ 139	5 meters (roue de gobo rotatif)
			140 ⇔ 151	6 meters (roue de gobo rotatif)
			152 ⇔ 163	7 meters (roue de gobo rotatif)
			164 ⇔ 175	8 meters (roue de gobo rotatif)
			176 ⇔ 187	9 meters (roue de gobo rotatif)
188 ⇔ 199	10 meters (roue de gobo rotatif)			
200 ⇔ 211	15 meters (roue de gobo rotatif)			
212 ⇔ 227	20 meters (roue de gobo rotatif)			
228 ⇔ 255	Auto focus (roue de gobo statique)			
14	17	Zoom	000 ⇔ 255	Zoom arrière pour zoom avant
-	18	Zoom précis	000 ⇔ 255	Contrôle précis (16 bit)
15	19	Prisme	000 ⇔ 004	Pas de fonction
			005 ⇔ 255	Insertion de prisme
16	20	Prisme rotatif	000 ⇔ 127	Indexation de prisme
			128 ⇔ 189	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent
			190 ⇔ 193	Arrêt
			194 ⇔ 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
17	21	Iris	000 ⇔ 063	Large pour réduire
			064 ⇔ 127	Effet iris, lent à rapide
			128 ⇔ 191	Effet iris, au ralenti, sur rapide
			192 ⇔ 255	Effet iris, à ralentir, en rapide
18	22	Frost	000 ⇔ 004	Pas de fonction
			005 ⇔ 255	Effet dépoli
-	23	Programme automatique	000 ⇔ 007	Programme automatique 1
			008 ⇔ 015	Programme automatique 2
			016 ⇔ 023	Programme automatique 3
			024 ⇔ 031	Programme automatique 4
			032 ⇔ 039	Programme automatique 5
			040 ⇔ 047	Programme automatique 6
			048 ⇔ 055	Programme automatique 7
			056 ⇔ 063	Programme automatique 8
			064 ⇔ 071	Programme automatique 9
			072 ⇔ 079	Programme automatique 10
			080 ⇔ 087	Programme automatique 11
			088 ⇔ 095	Programme automatique 12
			096 ⇔ 103	Programme automatique 13
			104 ⇔ 111	Programme automatique 14
			112 ⇔ 119	Programme automatique 15
			120 ⇔ 127	Programme automatique 16
			128 ⇔ 135	Programme automatique 17
			136 ⇔ 143	Programme automatique 18
			144 ⇔ 151	Programme automatique 19

19CH	25CH	Function	Value	Percent/Setting
-	23	Programme automatique	152 ⇔ 159 160 ⇔ 167 168 ⇔ 175 176 ⇔ 183 184 ⇔ 191 192 ⇔ 199 200 ⇔ 207 208 ⇔ 215 216 ⇔ 223 224 ⇔ 231 232 ⇔ 239 240 ⇔ 255	Programme automatique 20 Programme automatique 21 Programme automatique 22 Programme automatique 23 Programme automatique 24 Programme automatique 25 Programme automatique 26 Programme automatique 27 Programme automatique 28 Programme automatique 29 Programme automatique 30 Programme automatique 31
-	24	Vitesse automatique	000 ⇔ 255	Lent à rapide
19	25	Commande	000 ⇔ 007 008 ⇔ 015 016 ⇔ 023 024 ⇔ 031 032 ⇔ 039 040 ⇔ 047 048 ⇔ 055 056 ⇔ 095 096 ⇔ 103 104 ⇔ 111 112 ⇔ 119 120 ⇔ 127 128 ⇔ 135 136 ⇔ 143 144 ⇔ 151 152 ⇔ 159 160 ⇔ 167 168 ⇔ 175 176 ⇔ 183 184 ⇔ 255	Pas de fonction Noir général en pan/tilt Noir général quand roue de couleurs en mouvement Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Desactivation du noir général en pan/tilt (3 s pause) Desactivation du noir général de la roue de couleurs Desactivation du noir général du gobo (3 s pause) Pas de fonction Réinitialisation de pan Réinitialisation de tilt Réinitialisation de la roue de couleurs (3 s pause) Réinitialisation de la roue de gobo(3 s pause) Pas de fonction Réinitialisation de la roue de prisme Pas de fonction Tout réinitialiser Réinitialisation de la iris Réinitialisation diffusion Réinitialisation zoom Pas de fonction

Roues de gobos

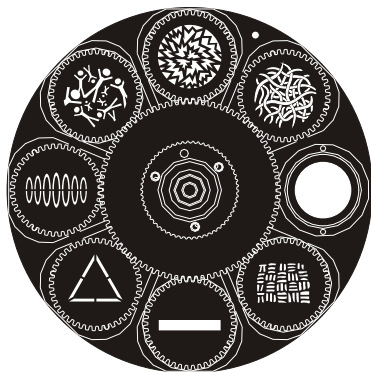

Roue de gobos rotatifs

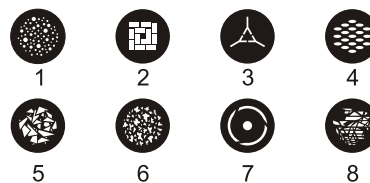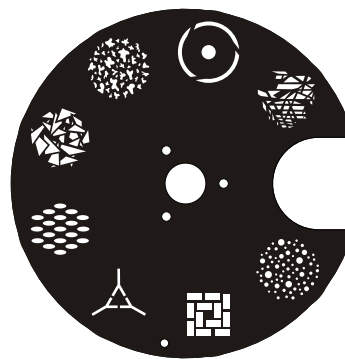

Roue de gobos statique

Über diese Anleitung

Diese Kurzanleitung Rogue R3 Spot enthält grundlegende Produktinformationen wie Anschluss, Montage, Menüoptionen und DMX-Werte. Laden Sie das Benutzerhandbuch von www.chauvetprofessional.com herunter, um weitere Informationen zu erhalten.

Haftungsausschluss

Die in dieser Kurzanleitung enthaltenen Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

FÜR DIE REGISTRIERUNG DER GARANTIE UND DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den Vereinigten Staaten und Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, der Republik Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und zwar für den Zeitraum, der in der vollständigen eingeschränkten Garantie auf unserer Website angegeben ist, und vorbehaltlich der dort aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Um Ihre Rechte im Rahmen dieser Garantie geltend zu machen, müssen Sie einen Kaufnachweis in Form eines Original-Kaufbelegs eines autorisierten Händlers vorlegen, auf dem der Produktname und das Kaufdatum angegeben sind. **ES GIBT KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE.** Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat und von Land zu Land unterschiedlich sind. Diese Garantie gilt nur in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Republik Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko. Für Garantiebedingungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen zu Installation, Nutzung und Wartung.

- Dieses Produkt darf NICHT geöffnet werden. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Schauen Sie NICHT in die Lichtquelle, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Lassen Sie KEIN brennbares Material in einem Umkreis von 20 cm (8 Zoll) um das Gerät herum liegen, während es in Betrieb ist oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Nehmen Sie dieses Produkt NICHT in Betrieb, wenn das Gehäuse, die Optik oder die Kabel beschädigt sind.
- Schließen Sie dieses Produkt NICHT an einen Dimmer oder Rheostat an.
- Betreiben Sie dieses Produkt NICHT im Freien oder an einem Ort, an dem es durch Staub, übermäßige Hitze, Wasser oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden kann (IP20).
- VORSICHT! Wenn ein Produkt von einer Umgebung mit extremen Temperaturen (z. B. von einem kalten LKW in einen warmen, feuchten Ballsaal) transportiert wird, kann sich auf der internen Elektronik des Produkts Kondensation bilden. Um einen Ausfall zu vermeiden, geben Sie dem Produkt Zeit, sich an die neue Umgebungstemperatur anzupassen, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
- VORSICHT! Das Gehäuse dieses Produkts kann heiß sein, wenn die Beleuchtung in Betrieb ist.
- Verwenden Sie unbedingt ein Sicherheitskabel, wenn Sie dieses Produkt über Kopf montieren.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen geerdeten und geschützten Stromkreis an.
- Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH die Aufhängevorrichtung oder den Griff, um dieses Produkt zu tragen. Nicht am beweglichen Scheinwerfer tragen.
- Montieren Sie dieses Produkt immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Mindestabstand von 50 cm (20 Zoll) zu angrenzenden Flächen.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, sollten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch über einen Unterbrecher oder durch Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung trennen.
- Im Falle einer schwerwiegenden Störung ist der Betrieb sofort einzustellen.
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C (113 °F). Betreiben Sie dieses Produkt nicht bei höheren Temperaturen.
- Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längeres Hineinstarren in die Leuchte in einem Abstand von weniger als 6,8 m (22,3 ft) nicht zu erwarten ist.
- Wenn das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder Verbindungskabel ersetzt werden, das ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- Die Leuchte ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

FCC-Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 Abschnitt B der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Kontakt

Außerhalb der USA, Großbritanniens, Irlands, der Benelux-Länder, Frankreichs, Deutschlands oder Mexikos wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Support anzufordern oder ein Produkt zurückzusenden. Am Ende dieser Kurzanleitung klicken Sie auf [Contact Us](#) für Kontaktinformationen.

Lieferumfang

- Rogue R3 Spot
- Neutrik® powerCON® Netzkabel
- 1 Omega-Halterung mit Befestigungsmaterial
- Kurzanleitung

Wechselstrom

Dieses Produkt verfügt über ein automatisches Netzteil, das mit einem Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz arbeiten kann.

Kopplung von Geräten (Power Linking)

Es ist möglich, bis zu 2 Rogue R3 Spot-Produkte bei 100 V, 2 Produkte bei 120 V, 4 Produkte bei 208 V, 5 Produkte bei 230 V oder 5 Geräte bei 240 V zu verbinden. Diese Anzahl darf niemals überschritten werden. Stromverbindungskabel können separat bei Chauvet erworben werden.

AC-Stecker

Anschluss	Ader (U.S.)	Ader (Europa)	Schraubenfarbe
AC Phase	Schwarz	Braun	Gelb/Messing
AC-Nulleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erde	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, sollten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch über einen Unterbrecher oder durch Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung trennen.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Schrauben Sie die Kappe des Sicherungshalters mit einem Schlitzschraubendreher vom Gehäuse ab.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine intakte Sicherung des gleichen Typs und der gleichen Leistung.
4. Schrauben Sie die Kappe des Sicherungshalters wieder auf und schließen Sie die Stromversorgung wieder an.

DMX-Anbindung

Der Rogue R3 Spot funktioniert mit einem DMX-Controller, der eine 3- oder 5-polige serielle DMX-Verbindung verwendet. Ein DMX-Handbuch ist erhältlich unter www.chauvetprofessional.com.

DMX-Anschluss

Der Rogue R3 Spot verwendet einen 3- oder 5-poligen DMX-Datenanschluss für seine 2 DMX-Varianten.. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Produkts für den DMX-Betrieb finden Sie im Benutzerhandbuch.


RDM (Remote Device Management, Fernverwaltung von Geräten)

Remote Device Management (RDM) ist ein Standard, der es DMX-fähigen Geräten ermöglicht, bidirektional über die vorhandene DMX-Verkabelung zu kommunizieren. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch des DMX-Controllers oder fragen Sie den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller diese Funktion haben. Der Rogue R3 Spot unterstützt das RDM-Protokoll, das eine Rückmeldung über Änderungen an den Optionen der Menü-Übersicht ermöglicht. Laden Sie das Benutzerhandbuch von www.chauvetprofessional.com herunter, um weitere Informationen zu erhalten.


Montage

Bevor Sie dieses Produkt montieren, lesen Sie die [Sicherheitshinweise](#). Verwenden Sie mindestens einen Befestigungspunkt pro Produkt. Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungsschellen das Gewicht des Produkts tragen können. Unsere Chauvet-Produktpalette an Befestigungsschellen finden Sie unter <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Montageskizze

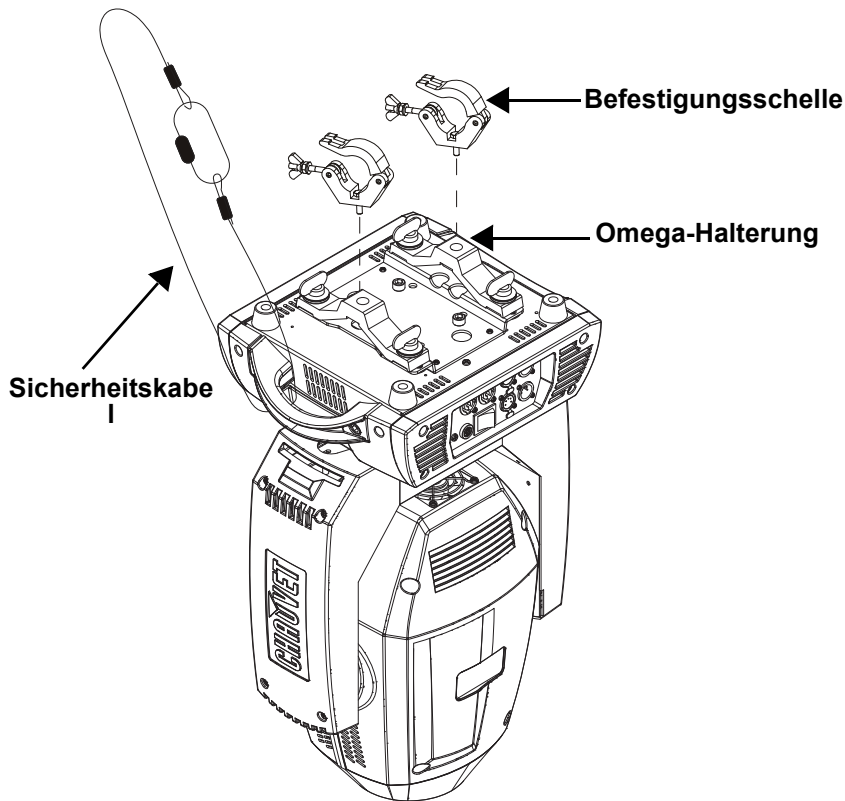

Überkopfmontage

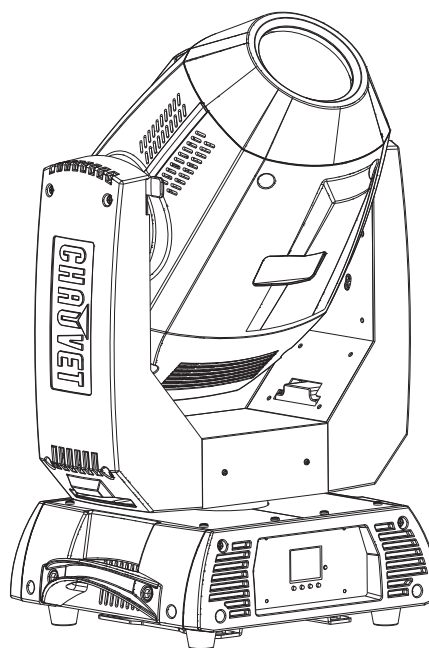

Oberflächenmontage

Beschreibung des Bedienfelds

Taste	Funktion
<MENU>	Beendet das aktuelle Menü oder die Funktion
<ENTER>	Aktiviert das aktuell angezeigte Menü oder setzt den aktuell gewählten Wert in die gewählte Funktion
<UP>	Navigiert aufwärts durch die Menüliste und erhöht den numerischen Wert in einer Funktion
<DOWN>	Navigiert abwärts durch die Menüliste und verringert den numerischen Wert in einer Funktion

Menü-Übersicht

Auf der Rogue R3 Spot Produktseite unter www.chauvetprofessional.com finden Sie die aktuelle Menü-Übersicht.

Hauptebene	Programmierungsebenen		Beschreibung	
Address	001–512		Setzt die DMX-Startadresse	
Running Mode	DMX	25CH	Wählt den DMX-Modus aus	
		19CH		
	Auto Test		Führt die Testsequenz des Produkts aus	
	Manual Test	Pan	000–255	Ermöglicht die manuelle Steuerung aller Einstellungen über das Bedienfeld
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color 1		
		Color 2		
		Gobo		
		Gobo Rot		
		Gobo 2		
		Focus		
Zoom				
Prism				
Prism Rotate				
Iris				
Frost				
P/T Macro				
P/T Macro Speed				
Special Function				
Setup	Pan Reverse	Yes	Rückwärtiger Schwenkbetrieb	
		No	Normaler Schwenkbetrieb	
	Tilt Reverse	Yes	Rückwärtiger Neigebetrieb	
		No	Normaler Neigebetrieb	
	Screen Reverse	Yes	Dreht die Ansicht des Steuerungsbildschirms um 180°	
		No	Normale Ansicht des Steuerungsbildschirms	
	Pan Angle	540	Wählt den Schwenkwinkelbereich von 540° aus	
		360	Wählt den Schwenkwinkelbereich von 360° aus	
		180	Wählt den Schwenkwinkelbereich von 180° aus	
	Tilt Angle	250	Wählt den Neigungswinkelbereich von 250° aus	
		180	Wählt den Neigungswinkelbereich von 180° aus	
		90	Wählt den Neigungswinkelbereich von 90° aus	
BL.O.P/T Move	Yes	Legt die Verzögerung zum Schwenken/Neigen in den Schwarzbereich fest		
	No			
BL.O.Color Move	Yes	Legt die Verzögerung zur Farbänderung in den Schwarzbereich fest		
	No			
BL.O.Gobo Move	Yes	Legt die Verzögerung zur Goboänderung in den Schwarzbereich fest		
	No			

Hauptebene	Programmierungsebenen		Beschreibung	
Setup	PWM Option	600Hz	Wählt die PWM-Ausgangsfrequenz	
		1200Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		6000Hz		
		15KHz		
	Reset Function	Pan/Tilt	Yes	Setzt die Schwenk-/Neigefunktionen auf die Ausgangsposition zurück
			No	
		Iris/Prism	Yes	Setzt Iris und Prism auf die Ausgangsposition zurück
			No	
		Color	Yes	Setzt alle Farbfunktionen auf die Ausgangsposition zurück
			No	
		Gobo/ Gobo Rot.	Yes	Setzt alle Gobo- und Gobo-Rotationsfunktionen auf die Ausgangsposition zurück
			No	
		Frost	Yes	Setzt die Frostfunktionen auf die Ausgangsposition zurück
No				
All		Yes	Setzt alle Funktionen auf die Ausgangsposition zurück	
		No		
Factory Settings	Yes	Stellt das Produkt auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück		
	No			
Sys Info	Ver		Zeigt die Software-Version an	
	Running Mode		Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an	
	DMX Address		Zeigt die aktuelle DMX-Adresse an	
	Temperature		Zeigt die Temperatur des Produkts in Celsius an	
	UID		Zeigt die eindeutige Kennung des Produkts an	

DMX-Werte

19CH	25CH	Funktion	Wert	Prozentsatz/Einstellung
1	1	Schwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	Feinsteuerung Schwenken	000 ⇔ 255	Feinsteuerung (16-Bit)
3	3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	Feinsteuerung der Neigung	000 ⇔ 255	Feinsteuerung (16-Bit)
5	5	Geschwindigkeit Schwenken/Neigen	000 ⇔ 255	0–100%
6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	Feinsteuerung Dimmer	000 ⇔ 255	Feinsteuerung (16-Bit)
7	8	Strobe	000 ⇔ 003	Aus
			004 ⇔ 007	Ein
			008 ⇔ 076	Synchronisierter Strobe, langsam bis schnell
			077 ⇔ 145	Impuls-Strobe, langsam bis schnell
			146 ⇔ 215	Unregelmäßiger Strobe, langsam bis schnell
			216 ⇔ 255	Ein
8	9	Farbrad 1	000 ⇔ 007	Weiß
			008 ⇔ 015	Gelb
			016 ⇔ 023	Hellblau
			024 ⇔ 031	Grün
			032 ⇔ 039	Rot
			040 ⇔ 047	Magenta
			048 ⇔ 055	Dunkelblau
			056 ⇔ 063	Orange
			064 ⇔ 071	Weiß + Gelb
			072 ⇔ 079	Gelb + Hellblau
			080 ⇔ 087	Hellblau + Grün
			088 ⇔ 095	Grün + Rot
			096 ⇔ 103	Rot + Magenta
			104 ⇔ 111	Magenta + Dunkelblau
			112 ⇔ 119	Dunkelblau + Orange
			120 ⇔ 127	Orange + Weiß
128 ⇔ 191	Farb-Scroll im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell			
192 ⇔ 255	Farb-Scroll gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell			
9	10	Farbrad 2	000 ⇔ 007	Weiß
			008 ⇔ 015	CTO 3200K
			016 ⇔ 023	CTO 5600K
			024 ⇔ 031	Grün
			032 ⇔ 039	UV
			040 ⇔ 047	Orange
			048 ⇔ 055	Rosa
			056 ⇔ 063	Hellblau
			064 ⇔ 071	Weiß + CTO 3200K
			072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
			080 ⇔ 087	CTO 5600K + Grün
			088 ⇔ 095	Grün + UV
			096 ⇔ 103	UV + Orange
			104 ⇔ 111	Orange + Rosa
			112 ⇔ 119	Rosa + Hellblau
			120 ⇔ 127	Hellblau + Weiß
128 ⇔ 191	Farb-Scroll im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell			
192 ⇔ 255	Farb-Scroll gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell			



19CH	25CH	Funktion	Wert	Prozentsatz/Einstellung
10	11	Rotierendes Goborad (siehe Goboräder)	000 ⇔ 007	Offen
			008 ⇔ 015	Gobo 1 (Tribal Breakup)
			016 ⇔ 023	Gobo 2 (Shattered)
			024 ⇔ 031	Gobo 3 (Projektion)
			032 ⇔ 039	Gobo 4 (Linear Ovals)
			040 ⇔ 047	Gobo 5 (Laserdreieck)
			048 ⇔ 055	Gobo 6 (Linie)
			056 ⇔ 063	Gobo 7 (Thatched Breakup)
			064 ⇔ 071	Gobo 1 Shaking, langsam bis schnell
			072 ⇔ 079	Gobo 2 Shaking, langsam bis schnell
			080 ⇔ 087	Gobo 3 Shaking, langsam bis schnell
			088 ⇔ 095	Gobo 4 Shaking, langsam bis schnell
			096 ⇔ 103	Gobo 5 Shaking, langsam bis schnell
			104 ⇔ 111	Gobo 6 Shaking, langsam bis schnell
			112 ⇔ 119	Gobo 7 Shaking, langsam bis schnell
			120 ⇔ 127	Offen
128 ⇔ 191	Scroll im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell			
192 ⇔ 255	Scroll gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell			
11	12	Gobo-Rotation	000 ⇔ 063	Rotierender Goboindex
			064 ⇔ 147	Rotation im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
			148 ⇔ 191	Rotation gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
			192 ⇔ 255	Bounce-Effekt
12	13	Statisches Goborad (siehe Goboräder)	000 ⇔ 006	Offen
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Gobo 8 Shaking, langsam bis schnell
			072 ⇔ 078	Gobo 7 Shaking, langsam bis schnell
			079 ⇔ 085	Gobo 6 Shaking, langsam bis schnell
			086 ⇔ 092	Gobo 5 Shaking, langsam bis schnell
			093 ⇔ 099	Gobo 4 Shaking, langsam bis schnell
			100 ⇔ 106	Gobo 3 Shaking, langsam bis schnell
			107 ⇔ 113	Gobo 2 Shaking, langsam bis schnell
114 ⇔ 120	Gobo 1 Shaking, langsam bis schnell			
121 ⇔ 127	Offen			
128 ⇔ 191	Gobo-Scroll gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell			
192 ⇔ 255	Umgekehrter Gobo-Scroll, langsam bis schnell			
13	14	Fokus	000 ⇔ 255	0–100%
–	15	Feinsteuerung Fokus	000 ⇔ 255	Feinsteuerung (16-Bit)

19CH	25CH	Funktion	Wert	Prozentsatz/Einstellung
-	16	Autofokus	000 ⇔ 000	Keine Funktion
			001 ⇔ 012	5 Meter (statisches Goborad)
			013 ⇔ 024	6 Meter (statisches Goborad)
			025 ⇔ 036	7 Meter (statisches Goborad)
			037 ⇔ 048	8 Meter (statisches Goborad)
			049 ⇔ 060	9 Meter (statisches Goborad)
			061 ⇔ 072	10 Meter (statisches Goborad)
			073 ⇔ 084	15 Meter (statisches Goborad)
			085 ⇔ 100	20 Meter (statisches Goborad)
			101 ⇔ 127	Autofokus (statisches Goborad)
			128 ⇔ 139	5 Meter (rotierendes Goborad)
			140 ⇔ 151	6 Meter (rotierendes Goborad)
			152 ⇔ 163	7 Meter (rotierendes Goborad)
			164 ⇔ 175	8 Meter (rotierendes Goborad)
			176 ⇔ 187	9 Meter (rotierendes Goborad)
188 ⇔ 199	10 Meter (rotierendes Goborad)			
200 ⇔ 211	15 Meter (rotierendes Goborad)			
212 ⇔ 227	20 Meter (rotierendes Goborad)			
228 ⇔ 255	Autofokus (rotierendes Goborad)			
14	17	Zoom	000 ⇔ 255	Verkleinern zum Vergrößern
-	18	Feinsteuerung Zoom	000 ⇔ 255	Feinsteuerung (16-Bit)
15	19	Prisma	000 ⇔ 004	Keine Funktion
			005 ⇔ 255	Prisma-Effekt
16	20	Rotierendes Prisma	000 ⇔ 127	Prisma-Index
			128 ⇔ 189	Rotation im Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
			190 ⇔ 193	Halten
			194 ⇔ 255	Rotation gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
17	21	Iris	000 ⇔ 063	Groß bis klein
			064 ⇔ 127	Automatischer Wechsel, langsam bis schnell
			128 ⇔ 191	Langsam herauszoomen, schnell hineinzoomen (langsam bis schnell)
			192 ⇔ 255	Langsam hineinzoomen, schnell herauszoomen (langsam bis schnell)
18	22	Frost	000 ⇔ 004	Keine Funktion
			005 ⇔ 255	Frost-Effekt



19CH	25CH	Funktion	Wert	Prozentsatz/Einstellung
-	23	Automatisches Programm	000 ⇔ 007	Automatisches Programm 1
			008 ⇔ 015	Automatisches Programm 2
			016 ⇔ 023	Automatisches Programm 3
			024 ⇔ 031	Automatisches Programm 4
			032 ⇔ 039	Automatisches Programm 5
			040 ⇔ 047	Automatisches Programm 6
			048 ⇔ 055	Automatisches Programm 7
			056 ⇔ 063	Automatisches Programm 8
			064 ⇔ 071	Automatisches Programm 9
			072 ⇔ 079	Automatisches Programm 10
			080 ⇔ 087	Automatisches Programm 11
			088 ⇔ 095	Automatisches Programm 12
			096 ⇔ 103	Automatisches Programm 13
			104 ⇔ 111	Automatisches Programm 14
			112 ⇔ 119	Automatisches Programm 15
			120 ⇔ 127	Automatisches Programm 16
			128 ⇔ 135	Automatisches Programm 17
			136 ⇔ 143	Automatisches Programm 18
			144 ⇔ 151	Automatisches Programm 19
			152 ⇔ 159	Automatisches Programm 20
			160 ⇔ 167	Automatisches Programm 21
			168 ⇔ 175	Automatisches Programm 22
			176 ⇔ 183	Automatisches Programm 23
			184 ⇔ 191	Automatisches Programm 24
			192 ⇔ 199	Automatisches Programm 25
			200 ⇔ 207	Automatisches Programm 26
			208 ⇔ 215	Automatisches Programm 27
			216 ⇔ 223	Automatisches Programm 28
			224 ⇔ 231	Automatisches Programm 29
			232 ⇔ 239	Automatisches Programm 30
			240 ⇔ 255	Automatisches Programm 31
-	24	Automatische Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Langsam bis schnell
19	25	Steuerung	000 ⇔ 007	Keine Funktion
			008 ⇔ 015	Verdunkelung beim Schwenken/Neigen
			016 ⇔ 023	Verdunkelung bei Farbradbewegung
			024 ⇔ 031	Verdunkelung bei Goboradbewegung
			032 ⇔ 039	Verdunkelung beim Schwenken/Neigen/Bewegen des Farbrads
			040 ⇔ 047	Verdunkelung beim Schwenken/Neigen/Bewegen des Goborads
			048 ⇔ 055	Verdunkelung beim Schwenken/Neigen/Bewegen des Farbrads/Goborad-Bewegung
			056 ⇔ 095	Keine Funktion
			096 ⇔ 103	Schwenk zurücksetzen
			104 ⇔ 111	Neigung zurücksetzen
			112 ⇔ 119	Farbe zurücksetzen
			120 ⇔ 127	Gobo zurücksetzen
			128 ⇔ 135	Keine Funktion
			136 ⇔ 143	Prisma zurücksetzen
			144 ⇔ 151	Keine Funktion
			152 ⇔ 159	Alle zurücksetzen
			160 ⇔ 167	Iris zurücksetzen
168 ⇔ 175	Frost zurücksetzen			
176 ⇔ 183	Zoom zurücksetzen			
184 ⇔ 255	Keine Funktion			

DE

Goboräder

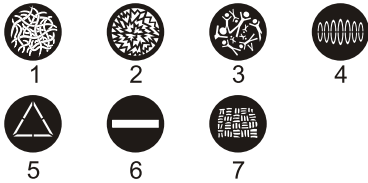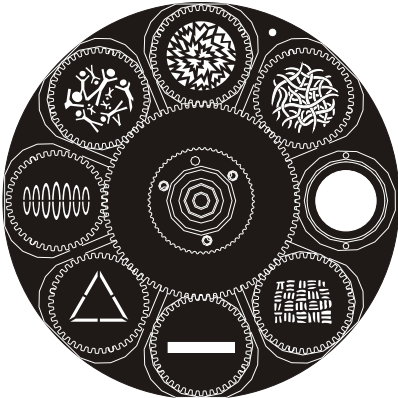

Rotierendes Goborad

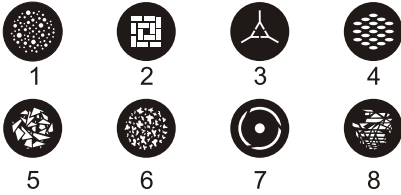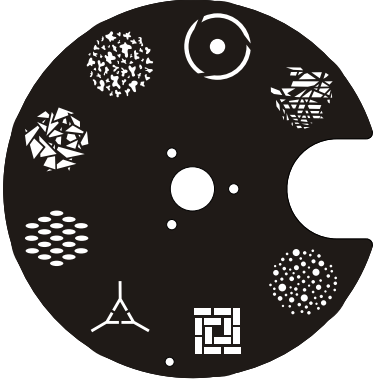

Statisches Goborad

Over deze handleiding

De Rogue R3 Spot Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden (IP20).
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 20 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- De armatuur moet zodanig geplaatst worden dat langdurig staren in de armatuur op een afstand van minder dan 8 m voorkomen wordt.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciaal snoer of een snoer dat uitsluitend beschikbaar is bij de fabrikant of zijn onderhoudsagent.
- De lichtbron die in deze armatuur omvat is mag alleen vervangen worden door de fabrikant, of diens onderhoudsagent of een soortgelijk erkend persoon.
- De armatuur is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongedig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Rogue R3 Spot
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Omega-beugel met bevestigingsmateriaal
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power linking

U kunt tot 2 Rogue R3 Spot-producten koppelen bij 100 V en 120 V, 4 producten bij 208 V of 5 producten bij 230 V en 240 V. Dit aantal niet overschrijden. Power linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringhouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Rogue R3 Spot kan met een DMX-controller werken met een 3- of 5-pins DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Rogue R3 Spot gebruikt een 3- of 5-pins DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Rogue R3 Spot ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.


Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste één montagepunt per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Montagediagram van het product

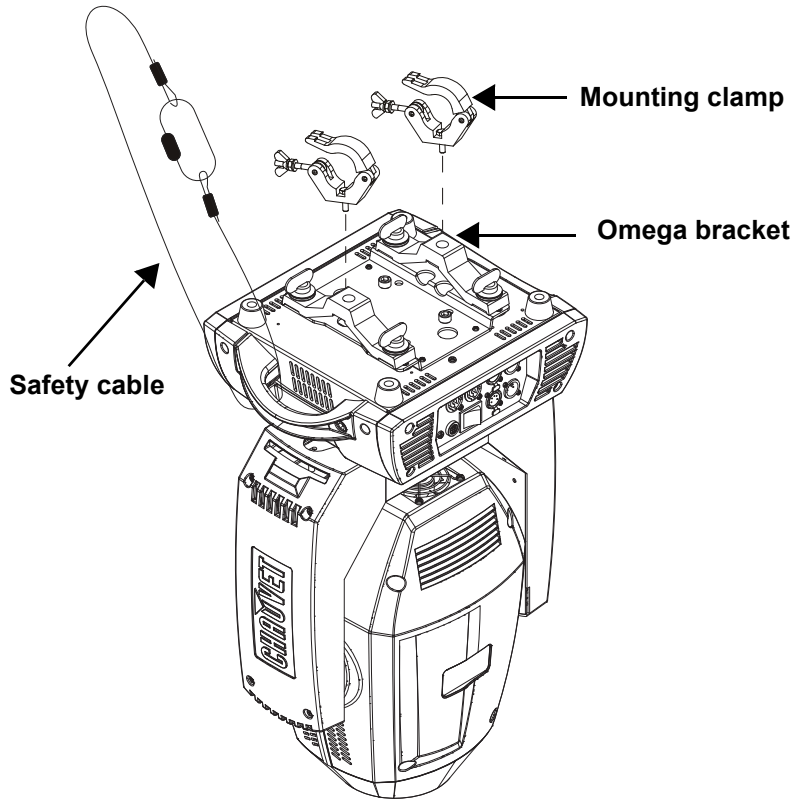

Overhead Mounting

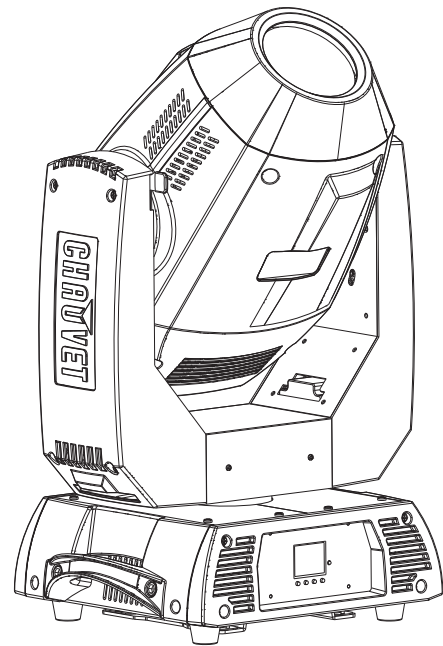

Surface Mounting

Beschrijving bedieningspaneel

Toet	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menukaart

Raadpleeg de productpagina van der Rogue R3 Spot op www.chauvetprofessional.com voor de nieuwste menukaart.

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Address	001–512		Stelt het startadres in	
Run Mode	DMX	25CH	Selecteert de DMX-persoonlijkheid	
		19CH		
	Auto Test		Test alle functies automatisch	
	Manual Test	Pan	000–255	Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color 1		
		Color 2		
		Gobo		
		Gobo Rot		
		Gobo 2		
		Focus		
		Zoom		
		Prism		
		Prism Rotate		
Iris				
Frost				
LED Ma. Fade				
P/T Macro				
P/T Ma. Speed				
Special Function				
Setup	Pan Reverse	YES	Omgekeerde zwenkbediening	
		NO	Normale zwenkbediening	
	Tilt Reverse	YES	Omgekeerde kantelbediening	
		NO	Normale kantelbediening	
	Screen Rev	YES	Display in ondersteboven oriëntatie	
		NO	Display in normale oriëntatie	
	Pan Angle	540	540° zwenkhoekbereik	
		360	360° zwenkhoekbereik	
		180	180° zwenkhoekbereik	
	Tilt Angle	250	250° kantelhoekbereik	
180		180° kantelhoekbereik		
90		90° kantelhoekbereik		

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Setup	BL. O. P/T Move	YES	Verduisteren tijdens kantelen/zwenken	
		NO	Niet verduisteren tijdens kantelen/zwenken	
	BL. O. Color Move	YES	Verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt	
		NO	Niet verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt	
	BL. O. Gobo Move	YES	Verduisteren tijdens gobowielen beweegt	
		NO	Niet verduisteren tijdens gobowielen beweegt	
	PWM Option	600Hz		Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
		1200Hz		
		6000Hz		
		15Khz		
	Reset Function	Pan/Tilt	YES NO	Reset individuele functies of alle functies vanaf het opstarten
		Iris/Prism		
		Color		
Gobo/ Gobo Rot.				
Frost				
All				
Factory Settings	YES		Reset naar standaard fabrieksinstellingen	
	NO			
Sys Info	Ver		Toont de softwareversie	
	Running Mode		Toont de huidige	
	DMX Address		Toont het huidige DMX-adres	
	Temperature		Toont de producttemperatuur in graden °C	
	UID		Toont product-UID	




DMX-waarden

19CH	25CH	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
–	7	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
7	8	Stroboscoop	000 ⇔ 003	Uit
			004 ⇔ 007	Aan
			008 ⇔ 076	Gesynchroniseerde stroboscoop, langzaam tot snel
			077 ⇔ 145	Puls stroboscoop, langzaam tot snel
			146 ⇔ 215	Willekeurig stroboscoop, langzaam tot snel
			216 ⇔ 255	Aan
8	9	Kleurenwiel 1	000 ⇔ 007	Wit
			008 ⇔ 015	Geel
			016 ⇔ 023	Lichtblauw
			024 ⇔ 031	Groen
			032 ⇔ 039	Rood
			040 ⇔ 047	Magenta
			048 ⇔ 055	Donkerblauw
			056 ⇔ 063	Oranje
			064 ⇔ 071	Wit + Geel
			072 ⇔ 079	Geel + Lichtblauw
			080 ⇔ 087	Lichtblauw + Groen
			088 ⇔ 095	Groen + Rood
			096 ⇔ 103	Rood + Magenta
			104 ⇔ 111	Magenta + Donkerblauw
			112 ⇔ 119	Donkerblauw + Oranje
			120 ⇔ 127	Oranje + Wit
128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel			
192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel			
9	10	Kleurenwiel 2	000 ⇔ 007	Wit
			008 ⇔ 015	CTO 3200K
			016 ⇔ 023	CTO 5600K
			024 ⇔ 031	Groen
			032 ⇔ 039	UV
			040 ⇔ 047	Oranje
			048 ⇔ 055	Roze
			056 ⇔ 063	Lichtblauw
			064 ⇔ 071	Wit + CTO 3200K
			072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
			080 ⇔ 087	CTO 5600K + Groen
			088 ⇔ 095	Groen + UV
			096 ⇔ 103	UV + Oranje
			104 ⇔ 111	Oranje + Roze
			112 ⇔ 119	Roze + Lichtblauw
			120 ⇔ 127	Lichtblauw + Wit
128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel			
192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel			

19CH	25CH	Functie	Waarde	Percentage/instelling
10	11	Roterend gobowiel (zie Gobowielen)	000 ⇔ 007	Open
			008 ⇔ 015	Gobo 1
			016 ⇔ 023	Gobo 2
			024 ⇔ 031	Gobo 3
			032 ⇔ 039	Gobo 4
			040 ⇔ 047	Gobo 5
			048 ⇔ 055	Gobo 6
			056 ⇔ 063	Gobo 7
			064 ⇔ 071	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
			072 ⇔ 079	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
			080 ⇔ 087	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
			088 ⇔ 095	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
			096 ⇔ 103	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
			104 ⇔ 111	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
			112 ⇔ 119	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
120 ⇔ 127	Open			
128 ⇔ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel			
192 ⇔ 255	Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel			
11	12	Gobo rotatie	000 ⇔ 063	Gobo index
			064 ⇔ 147	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
			148 ⇔ 231	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
			232 ⇔ 255	Inzetstuk van het prisma
12	13	Statisch gobowiel (zie Gobowielen)	000 ⇔ 006	Open
			007 ⇔ 013	Gobo 1
			014 ⇔ 020	Gobo 2
			021 ⇔ 027	Gobo 3
			028 ⇔ 034	Gobo 4
			035 ⇔ 041	Gobo 5
			042 ⇔ 048	Gobo 6
			049 ⇔ 055	Gobo 7
			056 ⇔ 063	Gobo 8
			064 ⇔ 071	Gobo 8 schudden, langzaam tot snel
			072 ⇔ 078	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
			079 ⇔ 085	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
			086 ⇔ 092	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
			093 ⇔ 099	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
			100 ⇔ 106	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
107 ⇔ 113	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel			
114 ⇔ 120	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel			
121 ⇔ 127	Open			
128 ⇔ 191	Gobowijziging, langzaam tot snel			
192 ⇔ 255	Omgekeerde gobowijziging, langzaam tot snel			
13	14	Fokus	000 ⇔ 255	0–100%
–	15	Fijn fokus	000 ⇔ 255	0–100%

19CH	25CH	Functie	Waarde	Percentage/instelling
-	16	Autom. Fokus	000 ⇔ 000	Geen functie
			001 ⇔ 012	5 meter (Statisch Goborad)
			013 ⇔ 024	6 meter (Statisch Goborad)
			025 ⇔ 036	7 meter (Statisch Goborad)
			037 ⇔ 048	8 meter (Statisch Goborad)
			049 ⇔ 060	9 meter (Statisch Goborad)
			061 ⇔ 072	10 meter (Statisch Goborad)
			073 ⇔ 084	15 meter (Statisch Goborad)
			085 ⇔ 100	20 meter (Statisch Goborad)
			101 ⇔ 127	Autom. Fokus (Statisch Goborad)
			128 ⇔ 139	5 meter (Statisch Goborad)
			140 ⇔ 151	6 meter (Statisch Goborad)
			152 ⇔ 163	7 meter (Statisch Goborad)
			164 ⇔ 175	8 meter (Statisch Goborad)
			176 ⇔ 187	9 meter (Statisch Goborad)
188 ⇔ 199	10 meter (Statisch Goborad)			
200 ⇔ 211	15 meter (Statisch Goborad)			
212 ⇔ 227	20 meter (Statisch Goborad)			
228 ⇔ 255	Autom. Fokus (Statisch Goborad)			
14	17	Zoom	000 ⇔ 255	Uitzoomen naar inzoomen
-	18	Fijn zoom	000 ⇔ 255	Fijn fokus (160bit)
15	19	Prisma	000 ⇔ 004	Geen functie
			005 ⇔ 255	Prisma-effect
16	20	Roterend prisma	000 ⇔ 127	Prisma-index
			128 ⇔ 189	Rotatie met de klok mee, snel tot langzaam
			190 ⇔ 193	Stop
			194 ⇔ 255	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
17	21	Iris	000 ⇔ 063	Groot tot klein
			064 ⇔ 127	Auto verandering, langzaam tot snel
			128 ⇔ 191	Langzaam inzoomen, snel uitzoomen (langzaam tot snel)
			192 ⇔ 255	Langzaam inzoomen, snel inzoomen (langzaam tot snel)
18	22	Frost	000 ⇔ 004	Geen functie
			192 ⇔ 255	0-100%
-	23	Automatisch programma	000 ⇔ 007	Automatisch programma 1
			008 ⇔ 015	Automatisch programma 2
			016 ⇔ 023	Automatisch programma 3
			024 ⇔ 031	Automatisch programma 4
			032 ⇔ 039	Automatisch programma 5
			040 ⇔ 047	Automatisch programma 6
			048 ⇔ 055	Automatisch programma 7
			056 ⇔ 063	Automatisch programma 8
			064 ⇔ 071	Automatisch programma 9
			072 ⇔ 079	Automatisch programma 10
			080 ⇔ 087	Automatisch programma 11
			088 ⇔ 095	Automatisch programma 12
			196 ⇔ 103	Automatisch programma 13
			104 ⇔ 111	Automatisch programma 14
			112 ⇔ 119	Automatisch programma 15
			120 ⇔ 127	Automatisch programma 16
			128 ⇔ 135	Automatisch programma 17
			136 ⇔ 143	Automatisch programma 18
			144 ⇔ 151	Automatisch programma 19
			152 ⇔ 159	Automatisch programma 20

19CH	25CH	Functie	Waarde	Percentage/instelling
-	23	Automatisch programma	160 ⇔ 167	Automatisch programma 21
			168 ⇔ 175	Automatisch programma 22
			176 ⇔ 183	Automatisch programma 23
			184 ⇔ 191	Automatisch programma 24
			192 ⇔ 199	Automatisch programma 25
			200 ⇔ 207	Automatisch programma 26
			208 ⇔ 215	Automatisch programma 27
			216 ⇔ 223	Automatisch programma 28
			224 ⇔ 231	Automatisch programma 29
			232 ⇔ 239	Automatisch programma 30
240 ⇔ 255	Automatisch programma 31			
-	24	Automatische snelheid	000 ⇔ 255	Langzaam tot snel
19	25	Regeling	000 ⇔ 007	Geen functie
			008 ⇔ 015	Verduistering tijdens zwenken/kantelen (3 sec vasthouden)
			016 ⇔ 023	Verduistering van kleurwielbeweging (3 sec vasthouden)
			024 ⇔ 031	Verduistering van beweging van gobowielen
			032 ⇔ 039	Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering (3 sec vasthouden)
			040 ⇔ 047	Uitschakelen kleurwielverduistering (3 sec vasthouden)
			048 ⇔ 055	Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden)
			056 ⇔ 087	Geen functie
			088 ⇔ 095	Geen functie
			096 ⇔ 103	Zwenkreset
			104 ⇔ 111	Kantelreset
			112 ⇔ 119	Kleurwiel reset
			120 ⇔ 127	Gobowiel reset
			128 ⇔ 135	Geen functie
			136 ⇔ 143	Prisma reset
			144 ⇔ 151	Geen functie
			152 ⇔ 159	Reset alle
			160 ⇔ 167	Iris reset
			168 ⇔ 175	Resetten frost
			176 ⇔ 183	Zoomherstel
184 ⇔ 255	Geen functie			

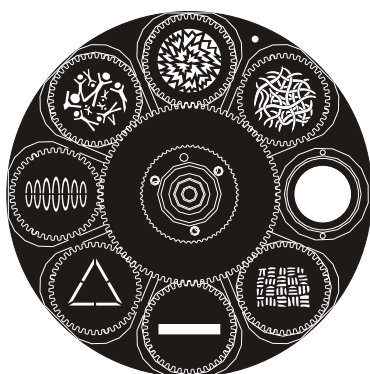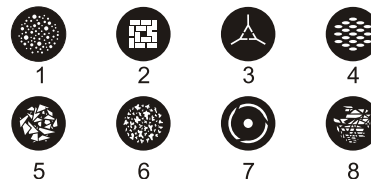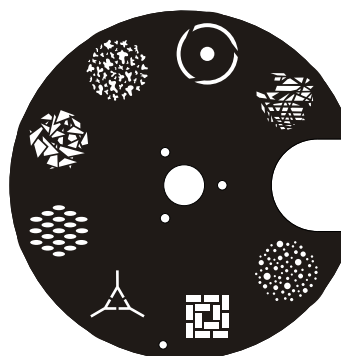Gobowielen

Roterend gobowiel

Statisch gobowiel

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet U.K.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Benelux	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.



RoHS

